# Leseprobe




Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG www.christiani.de


Artikelnr.: 80354 | ISBN 978-3-87125-264-8

seit 1931

Kunststoff Aufbaustufe Übersicht über die Übungen unmaßstäblich

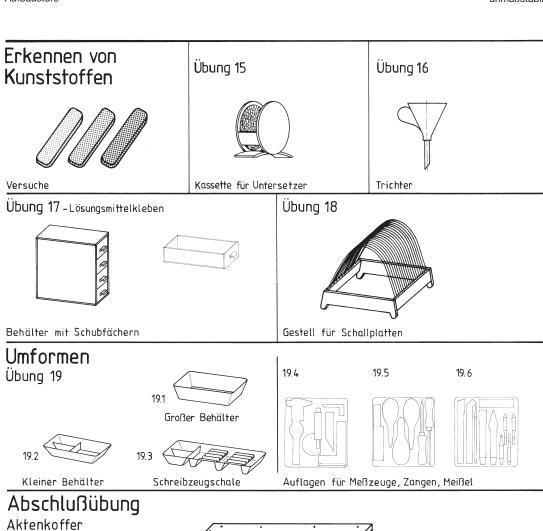


Aktenkoffer aus PMMA

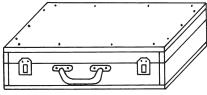


## Spritzgießen

Zusatzübung 1

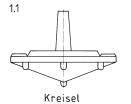



Mischbecher

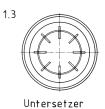




seit 1931

## Inhaltsverzeichnis Kunststoffe (Aufbaustufe)

		Seite
	Lernziele der Übungsreihe	7
Kenntnisvermittlung	Lernziele	8
	Eigenschaften von Kunststoffen	9
	Thermoplaste (Beispiele)	9
	Duroplaste (Beispiele)	
	Elastomere (Beispiele)	
Eukamaa wan	Versuche	1.5
Erkennen von Kunststoffen	Tabellen	
Kunststonen		
	Gewichtstest	24
Übung 15	Übungsblatt, Lernziele	25, 26
Bearbeiten von PMMA	Hinweise zur Übung	27, 28
	Einzelteile	29, 30, 31
Übung 16	Übungsblatt, Lernziele	
Warmgasschweißen	Hinweise zur Übung	
vvaimgassenweiben	Einzelteile	
		, ,
Übung 17	Übungsblatt, Lernziele	
Lösungsmittelkleben	Hinweise zur Übung	40
	Einzelteile	41, 42, 43, 44
Übung 18	Übungsblatt, Lernziele	45, 46
Duroplaste bearbeiten	Hinweise zur Übung	47
und kleben	Einzelteile	48, 49, 50
Übung 19	Übungsblatt, Lernziele	51 52
Umformen von	Hinweise zur Übung	·
Kunststoffen	Umformen von Kunststoffen	
randiotonon	Einzelteile	
		,
Abschlussübung	Arbeitsstufen	
Aktenkoffer	Zusammenstellung	
	Stückliste, Bewertung	59
	Einzelteile	6066
Zusatzübung 1	Übungsblatt, Lernziele	67, 68
Spritzgießen	Hinweise zur Übung	69
-	Spritzgießen	70
Fachwortlexikon		7176
Saahwartuarzaiahnia		77



seit 1931

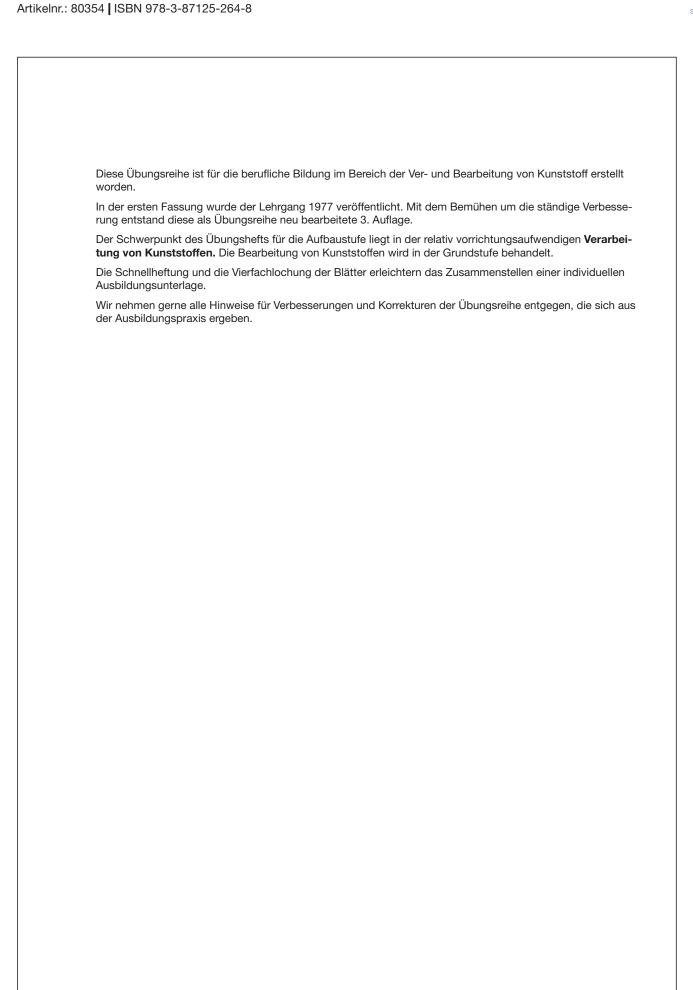

Artikelnr.: 80354 | ISBN 978-3-87125-264-8



seit 1931

 Duroplaste
 Kunststoff

 Beispiele
 Kenntnisvermittlung

Von den Duroplasten, zu denen auch die härtbaren Formmassen und die Gießharze rechnen, werden häufig Epoxid (EP), Phenoplast (PF) und Polyester (UP) verwendet.

#### **Duroplaste**

### **Epoxidharze (EP)**

Epoxidharze sind dünnflüssig und lassen sich bei niedrigen Drücken oder drucklos verarbeiten. EP hat in der Wärme eine geringere Steifigkeit als andere Harze, die Reaktionszeiten sind länger.

Gut sind die elektrischen Eigenschaften und die Chemikalienbeständigkeit. EP ist ein bedeutender Isolationsstoff in der Elektroindustrie und wegen der geringen Schwindung besonders als Vergussmasse geeignet.

Anwendungsbeispiele: technische Präzisionsteile, Metalleinbettungen, Hochspannungsisolatoren mit EP-Vergussmasse, Werkzeugbau.

Handelsnamen sind z.B., Araldit, Lekutherm.



Phenolharze haben eine hohe Oberflächenhärte. Die Eigenfarbe ist bräunlich, dunkelt jedoch bei Lichteinwirkung nach. Durch Füllstoffe werden die mechanischen Eigenschaften der spröden Phenolharze auch bei Erwärmung verbessert. Die Chemikalienbeständigkeit ist gut, die elektrischen Eigenschaften ebenfalls. PF ist nicht lebensmittelecht. Durch Wasseraufnahme und Nachschwindung kann eine Maßänderung erfolgen. Wegen der günstigen mechanischen, thermischen und elektrischen Eigenschaften bei niedrigen Kosten hat PF eine allgemeine Verbreitung als technischer Formstoff.

Anwendungsbeispiele:

Gehäuse, Topfgriffe, Zündverteiler, Gleitlager, Warmluftführungen.

Handelsnamen sind z.B. Bakelite, Corrodur, Polychem, Trolitan.

## Ungesättigte Polyesterharze (UP)

Polyesterharze sind wärmebeständig, elektrisch gut isolierend, kriechstromfest und haben eine hohe mechanische Festigkeit. Sie können zu komplizierten oder großflächigen Formteilen verarbeitet werden.

Es ist deshalb für den Karosseriebau und für Halbzeuge im Bauwesen geeignet. In der Elektrotechnik wird UP für Teile mit erhöhten thermischen und elektrischen Anforderungen verwendet.

Anwendungsbeispiele: Gießharze, Versiegelungen und glasfaserverstärkt als Briefkästen, Tanks, Telefonzellen, Schiffbau.

Handelsnamen sind z. B. Leguval, Palatal, Vestopal.

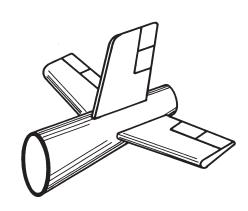


Bild 22 Anwendungsbeispiel für EP

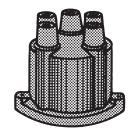


Bild 23 Anwendungsbeispiel für PF

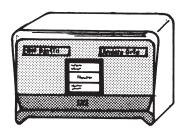


Bild 24 Anwendungsbeispiel für UP

© by Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG

Artikelnr.: 80354 | ISBN 978-3-87125-264-8



seit 1931

Kunststoff Elastomere
Kenntnisvermittlung Beispiele

Elastomere sind dadurch gekennzeichnet, dass sie sich durch geringe Kräfte um das Mehrfache ihrer Länge dehnen lassen und nach Wegnahme der Kraft wieder ihre ursprüngliche Form annehmen.

#### **Elastomere**

## Chloropren-Kautschuk (CR)

Chloropren-Kautschuk besitzt gute mechanische Eigenschaften und ist flammwidrig. CR hat eine gute Beständigkeit gegenüber Alterung (Wärme), Witterung, Ozon und viele Chemikalien. CR ist ausreichend öljedoch nicht kraftstoffbeständig. Es wird als Synthesekautschuk für technische Teile bei Außenanwendung verarbeitet.

#### Anwendungseispiele:

Achsmanschetten, Kabelisolierungen, Förderbänder, Faltenbälge, Schutzkappen. Handelsnamen sind z.B. Neoprene, Baypren.

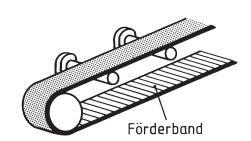


Bild 25 Anwendungsbeispiel für CR

## Naturkautschuk (NR)

Naturkautschuk hat höchste Elastizität, dynamische Beständigkeit und Zugfestigkeit. Es ist überaus einreißfest, gut beständig gegen Wasser und Dampf sowie verträglich mit Alkoholen und Bremsflüssigkeit. NR ist nicht ölbeständig und die Witterungsbeständigkeit ist schlecht. Die Kälteflexibilität ist sehr gut. Naturkautschuk wird als preisgünstiger Serienkautschuk für allgemeine Anwendung gebraucht.

## Anwendungseispiele:

LKW-Reifen, Gummifedern, Gummilager, Scheibenwischer, Membranen, Dichtungen.

Handelsnamen sind z.B. Europrene, Isolene D.

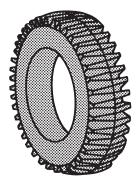


Bild 26 Anwendungsbeispiel für NR

## **Vernetzte Polyurethane (PUR)**

Vernetzte Polyurethane sind in verschiedenen Härten erhältlich. Sie sind sehr zäh, abriebfest und bedingt wetterbeständig.

PUR ist gießbar.

20

## Anwendungsbeispiele:

Abdeckkappen, Skistiefel, Faltenbälge, Schuhsohlen. Handelsnamen sind z.B. Vulkollan, Adiprene.



Bild 27 Anwendungsbeispiel für PUR

© by Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG


3. Auflage 2006

Artikelnr.: 80354 | ISBN 978-3-87125-264-8



seit 1931

Kassette für Untersetzer Teil 1 Übungsblatt Kunststoff Übung 15

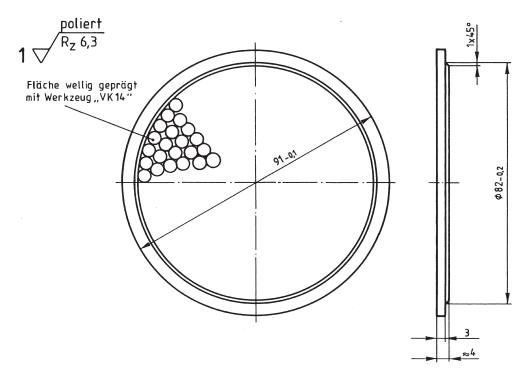

Allgemeintoleranzen DIN 7168 - m

2	Thermoplast	1	PMMA	1	Tafel 4 x 95 x 95	glo	ısklar
Stck	Benennung	Normblatt ZeichngNr.	Werkstoff	Lfd. Nr.	Halbzeug	Bemerkung	
Seitenteil						M 1:1	

## Arbeitsstufen

- 1. Durchmesser anreißen, Ecken absägen
- 2. Auf Ø 94 vordrehen
- 3. Teile im Wärmeschrank erwärmen Formungstem peratur 150 °C
- 4. Wellige Fläche mit Vorrichtung VK 14 prägen
- 5. Teil fertigdrehen (mit Kühlschmierstoff), entgraten, polieren

## Arbeitssicherheit

Erwärmte Teile nur mit Handschuhen anfassen. Beim Drehen ziehen Sie die Handschuhe aus. Tragen Sie enganliegende Kleidung. Das Arbeiten an der Kreisoder Bandsäge erfordert die besondere Beachtung der Unfallverhütungsvorschriften.

## **Arbeitsmittel**

- 1 Wärmeschrank
- 2 Drehmaschine mit Zubehör
- 3 Glasschreiber (Bleistift)
- 4 Feilen, Schmirgelleinen
- 5 Stoffschwabbel oder Filzscheibe, Polierwachs
- 6 Kreis- oder Bandsäge
- 7 Messzeuge
- 8 Werkzeug VK 14

## Hinweise

Verwenden Sie zum Anreißen bzw. Anzeichnen einen Glasschreiber oder einen Signierstift. Wegen der Bruchgefahr wird nicht mit einer Reißnadel angerissen oder mit einem Körner gekennzeichnet.

Das Prägen erfolgt mit kräftigem Druck etwa 1 min lang. Das Prägewerkzeug wird auf etwa 50 °C bis 60 °C erwärmt.

© by Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG

29

Übungen für den Auszubildenden - Aufbaustufe


3. Auflage 2006


Artikelnr.: 80354 | ISBN 978-3-87125-264-8



seit 1931

Kunststoff Übung 15 Kassette für Untersetzer Teil 2 Übungsblatt

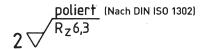

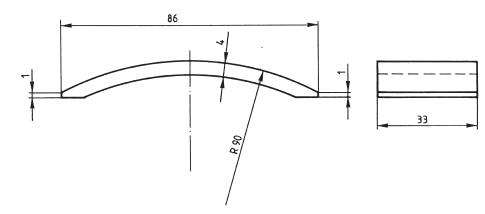

Der angegebene Werkstoff ergibt 2 Stück

Allgemeintoleranzen DIN 7168 - m

1	Thermoplast		PMMA	2	Tafel 4x 33,5 x 200	gla	sklar
Stck	Benennung	Normblatt ZeichngNr.	Werkstoff	Lfd. Nr.	Halbzeug	Be	merkung
Fuß						M 1:1	

## Arbeitsstufen

- 1. Teil im Wärmeschrank erwärmen. Schranktemperatur 150 °C bis 180 °C.
- 2. Radius 90 mit Vorrichtung VK 15 biegen
- 3. Breite 33 und Kreisabschnitt auf Maß sägen, feilen, schleifen und polieren

## Arbeitssicherheit

Erwärmte Teile nur mit Handschuhen anfassen.

## Arbeitsmittel

- 1 Wärmeschrank
- 2 Glasschreiber (Bleistift)
- 3 Feilen, Schmirgelleinen
- 4 Stoffschwabbel oder Filzscheibe, Polierwachs
- 5 Säge
- 6 Messzeuge
- 7 Werkzeug VK 15

## Hinweise

Vor dem Erwärmen wird das Teil gesäubert.

Biegen Sie langsam und lassen Sie das Teil unter leichtem Druck abkühlen.

30

 $\ensuremath{\text{@}}$  by Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG